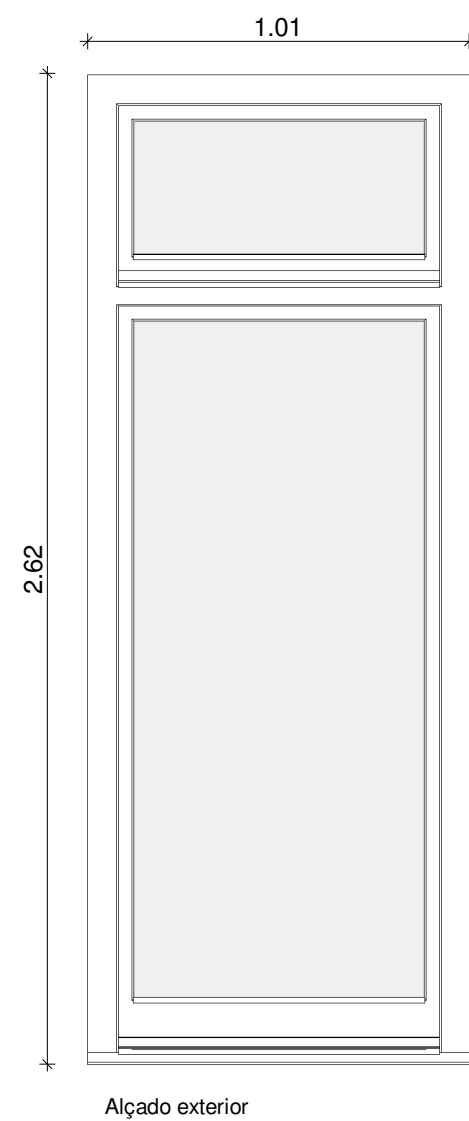
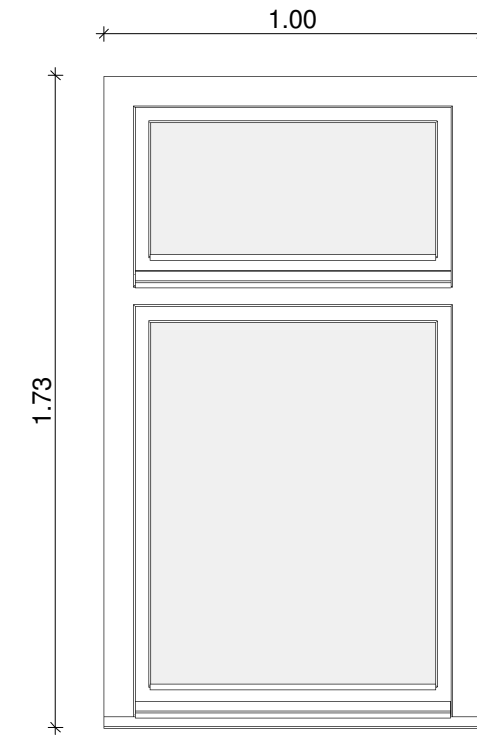
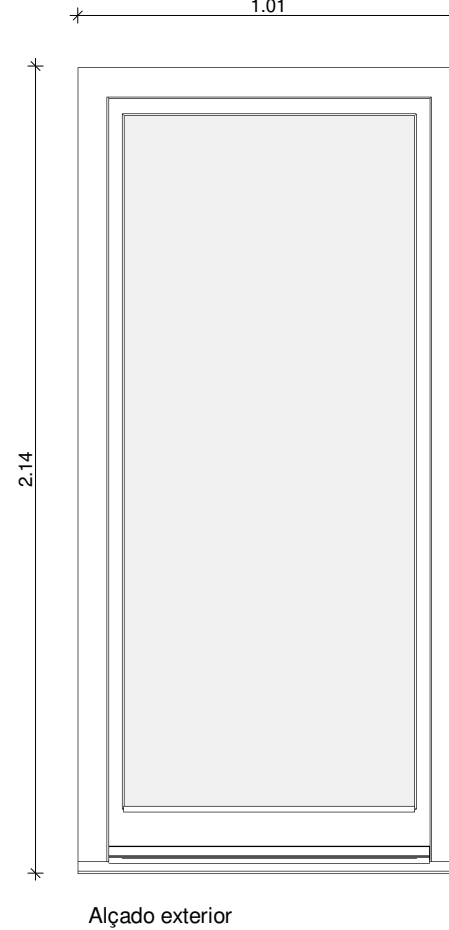
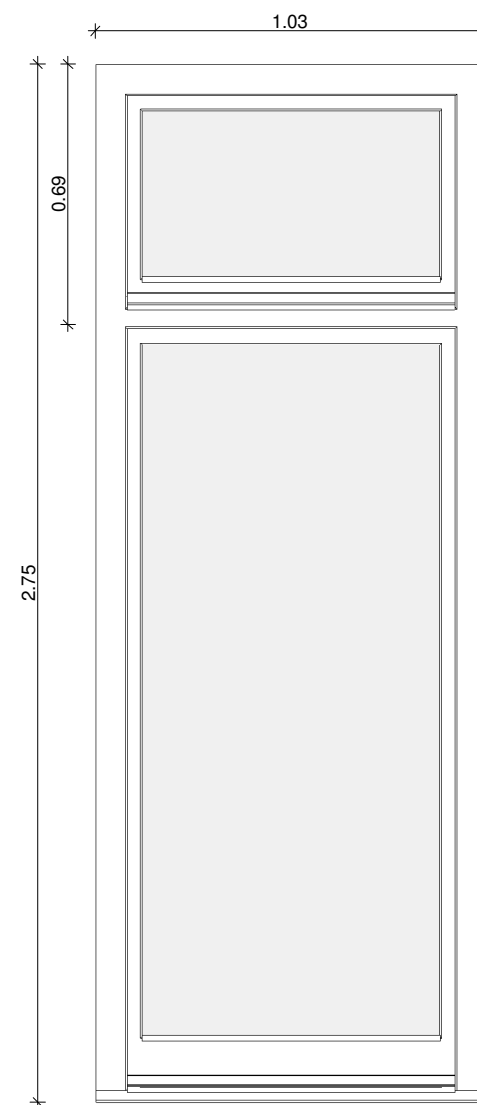
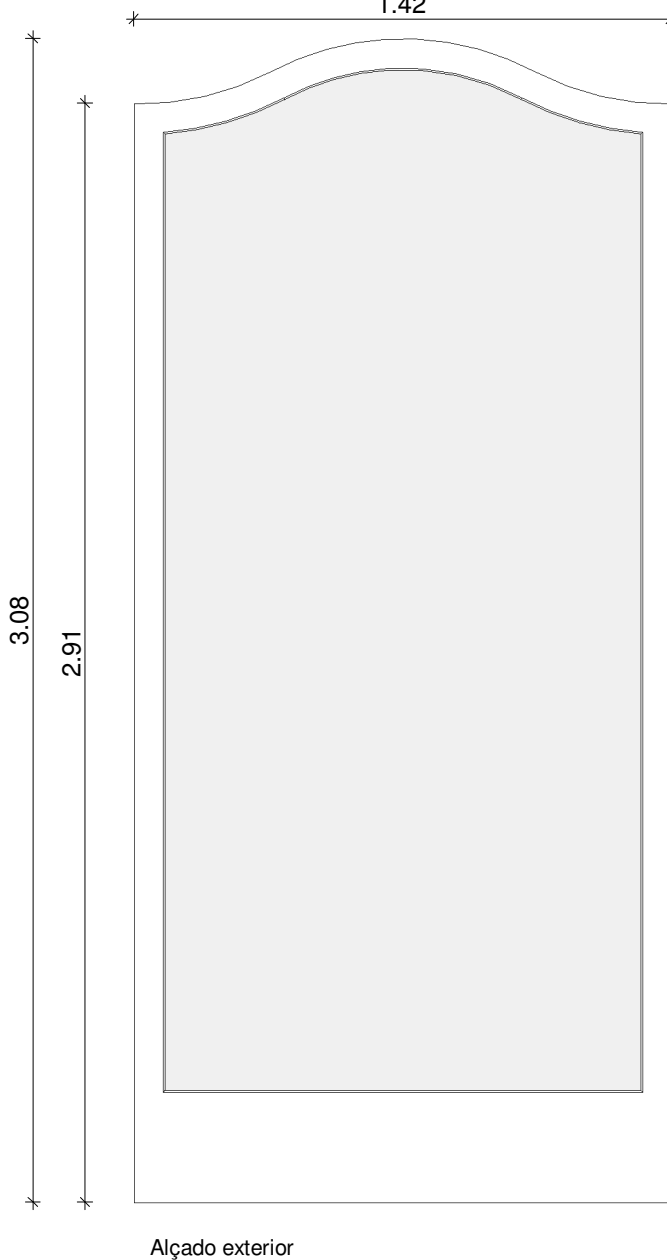
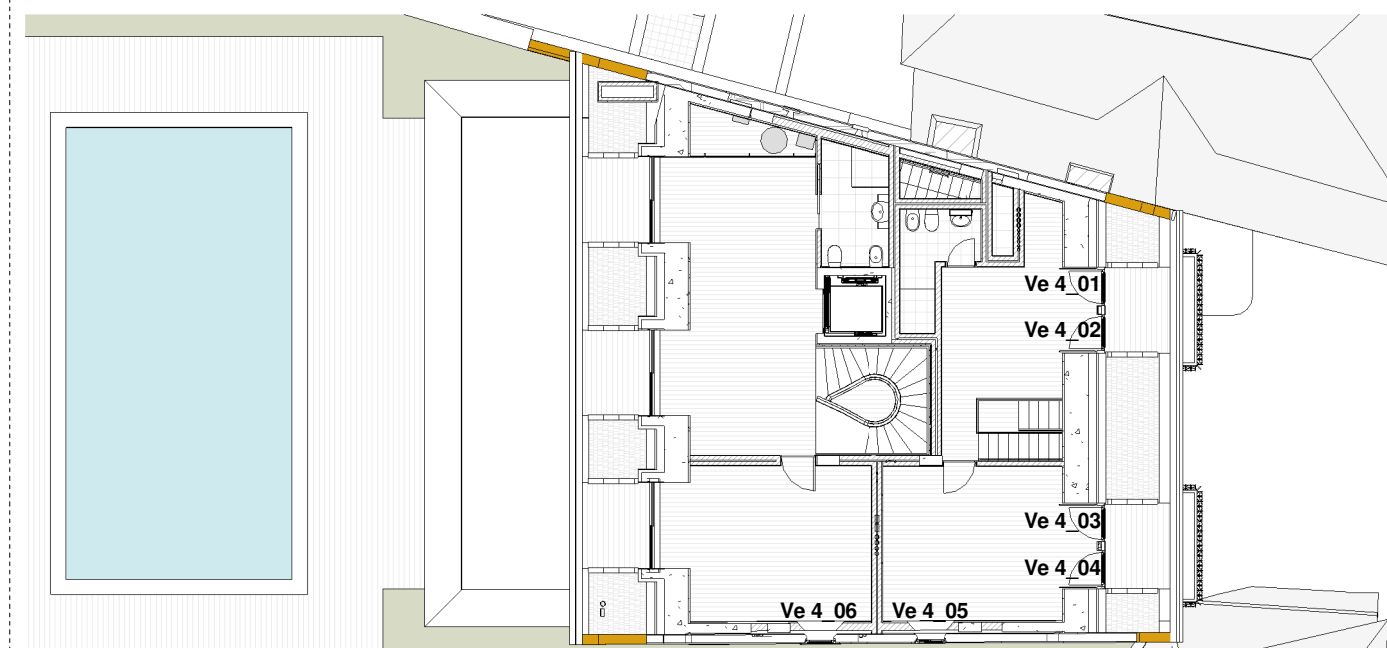
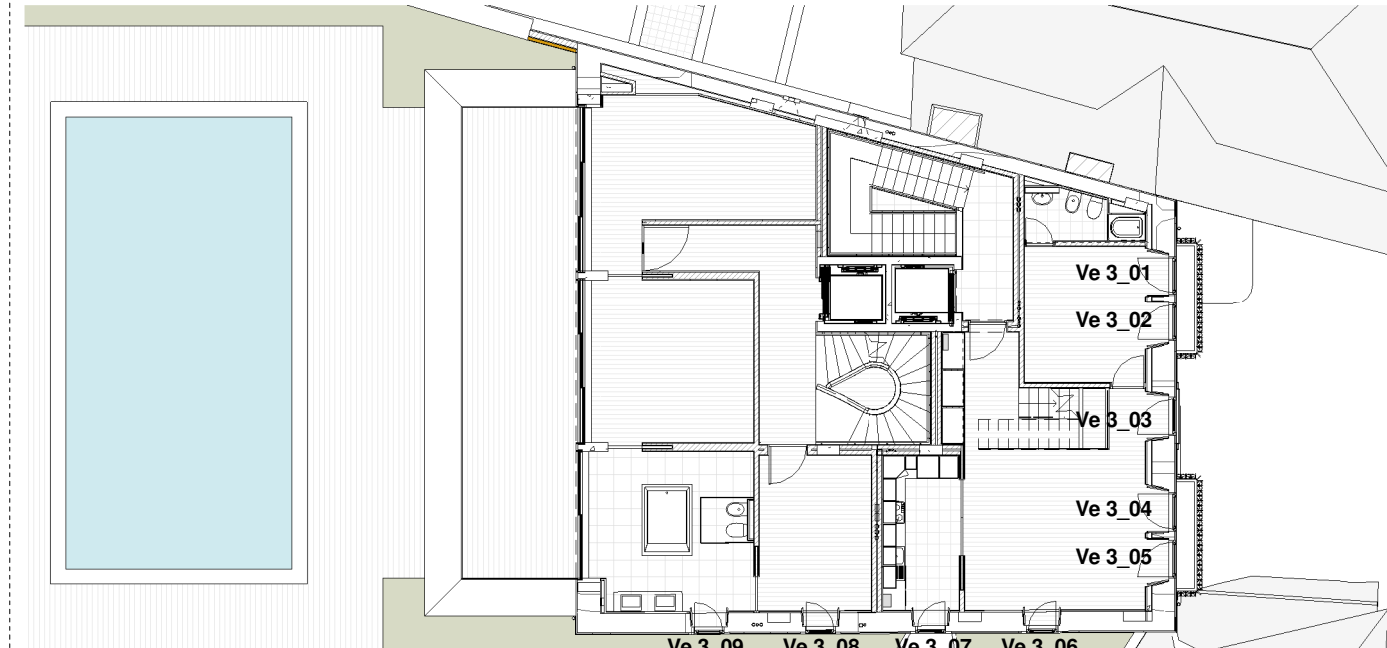
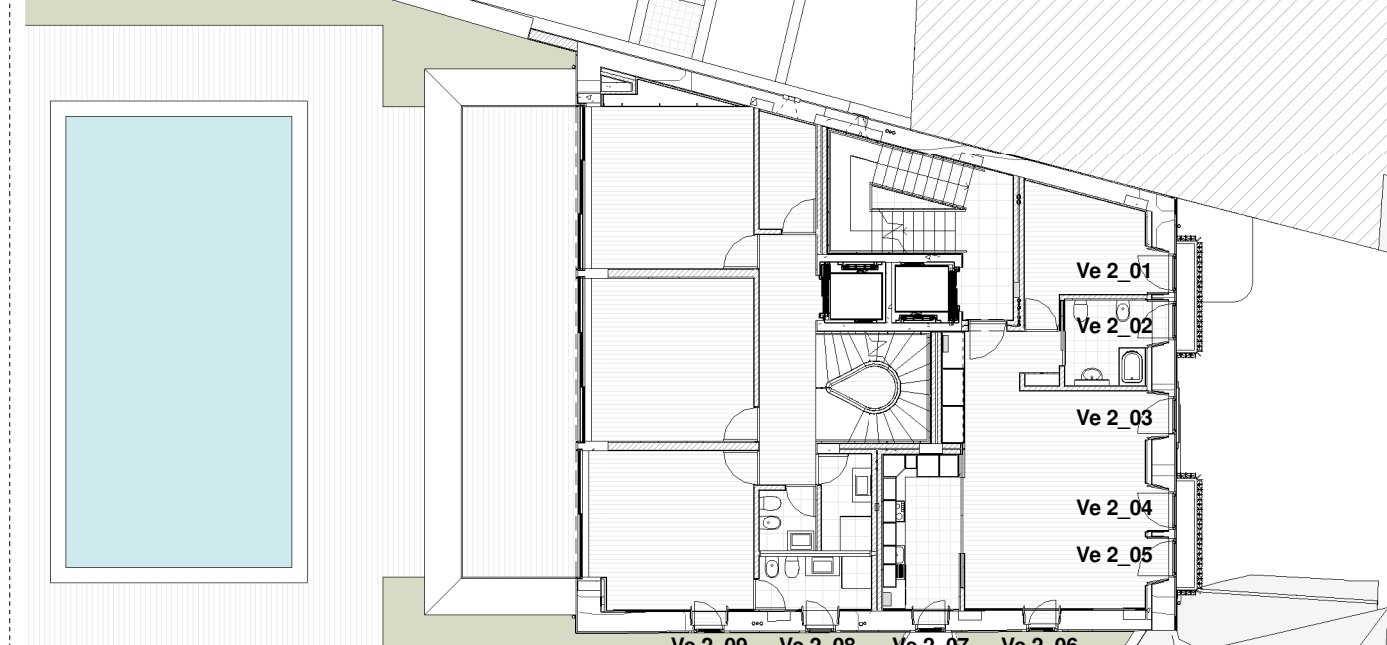
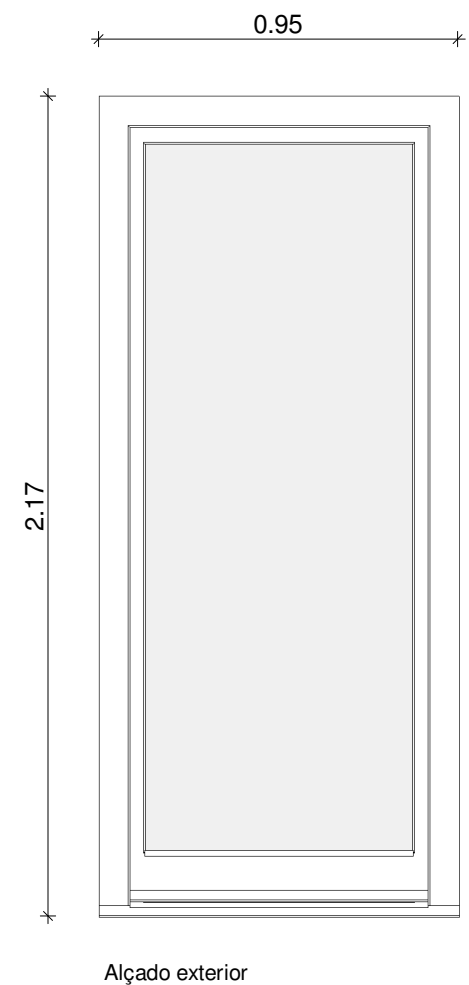
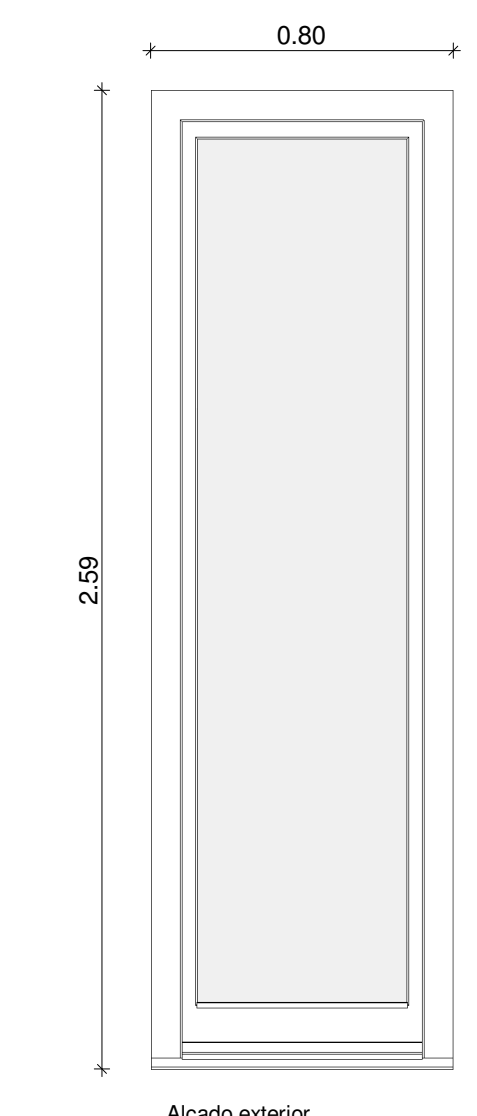
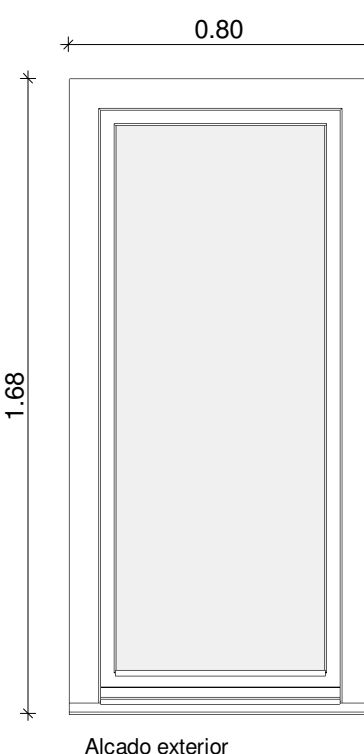
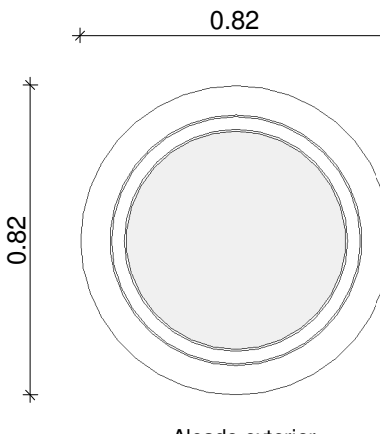
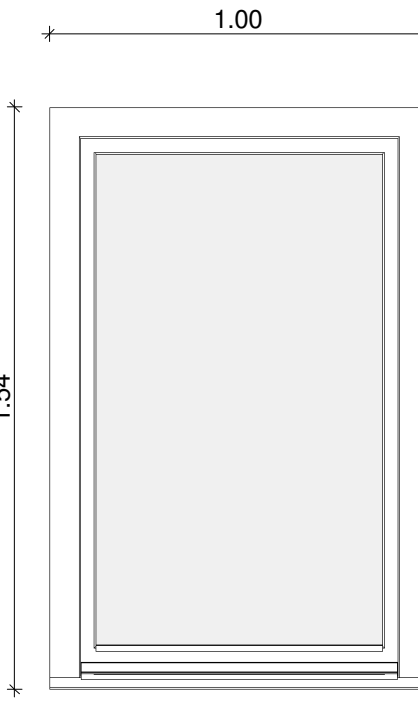
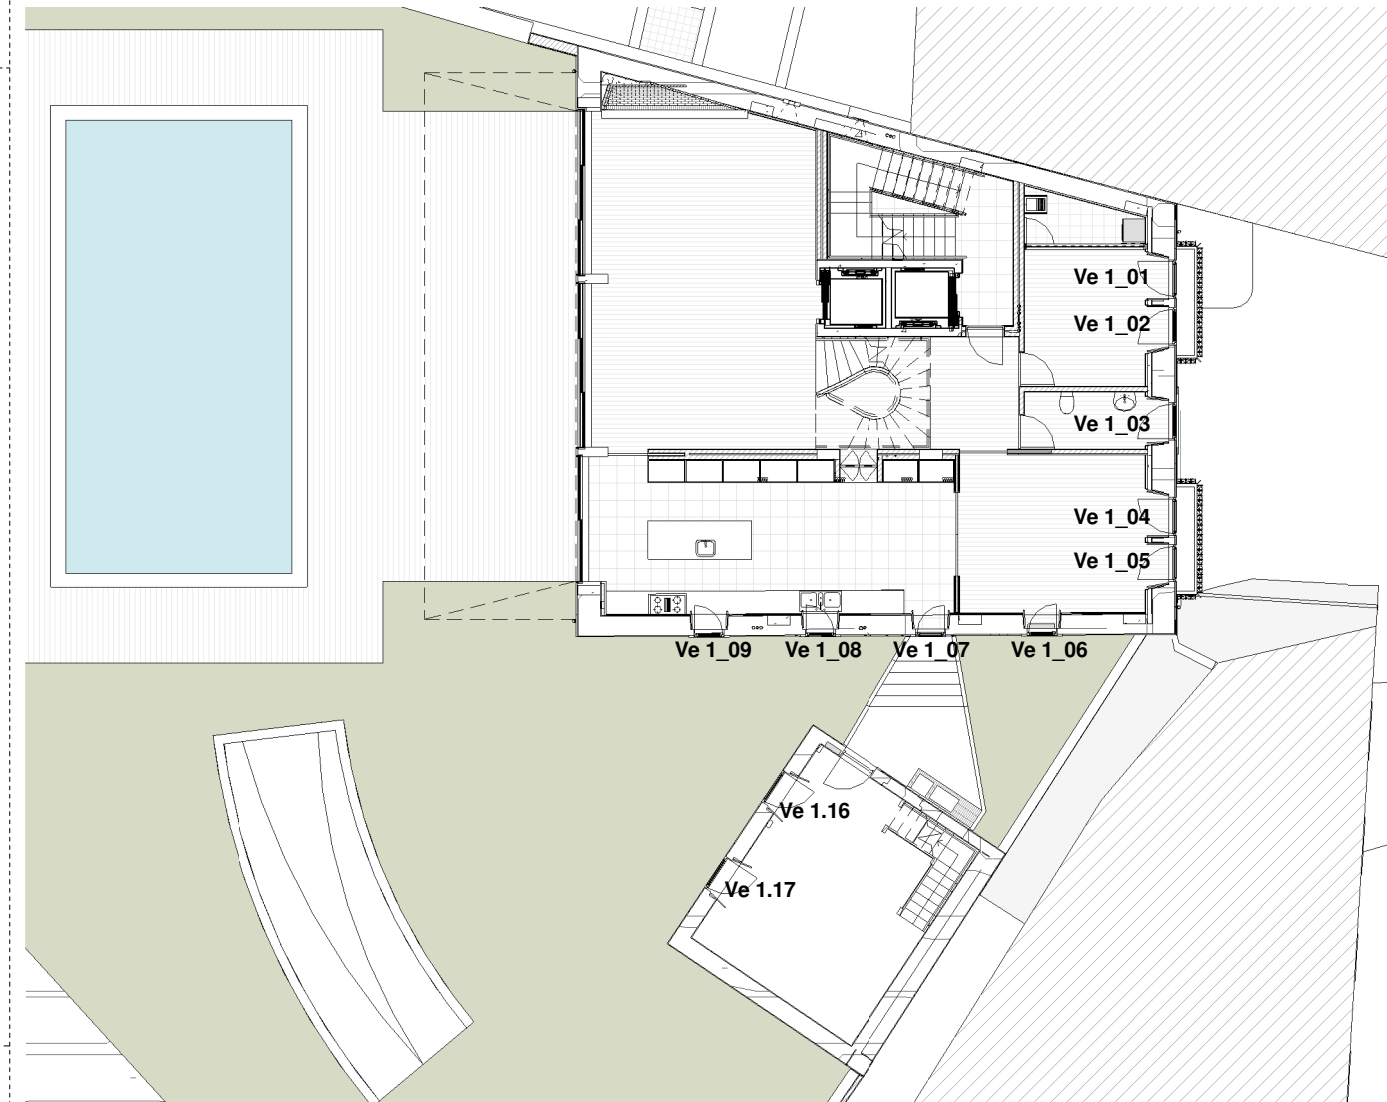
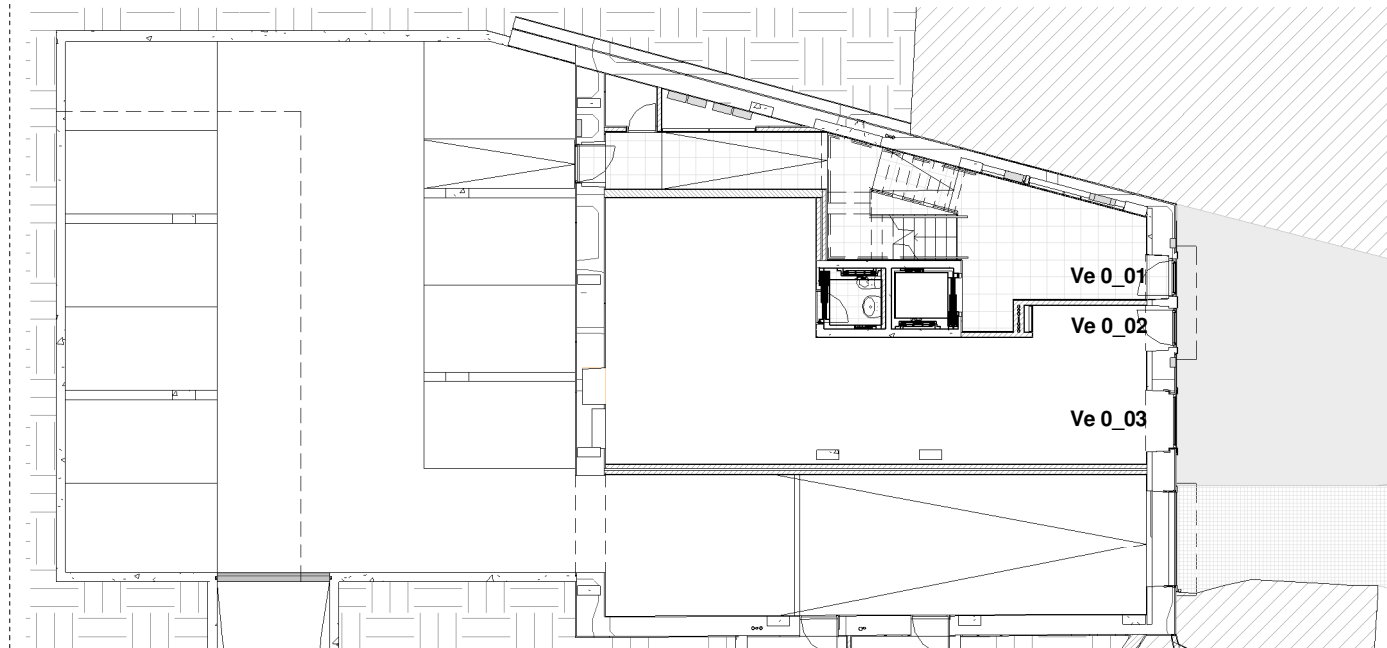


Ve1_01,Ve1_02,Ve1_04,Ve1_05,Ve2_01,Ve2_02,Ve2_04,Ve2_05,Ve3_01,Ve3_02,Ve3_04,Ve3_05  Quantidade: 12 unidades Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 1_03, Ve 2_03, Ve 3_03  Quantidade: 3 unidades Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 0_01  Quantidade: 1 unidade Sistema: madeira - alumínio da MC Murta Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 0_02  Quantidade: 1 unidade Sistema: madeira - alumínio da MC Murta Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 0_03  Quantidade: 1 unidade Sistema: madeira - alumínio da MC Murta Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Plantas de Localização dos Vãos Exteriores  Planta do Piso 4 1 : 200  Planta do Piso 3 1 : 200  Planta do Piso 2 1 : 200
Ve 4_01, Ve 4_02, Ve 4_03 e Ve 4_04  Quantidade: 4 unidades Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 1_07  Quantidade: 1 unidade Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 1_06, Ve 1_08, Ve 1_09, Ve 2_06, Ve 2_07, Ve 2_08, Ve 2_09, Ve 3_06, Ve 3_07, Ve 3_08 e Ve 3_09  Quantidade: 11 unidades Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 4_05 e Ve 4_06  Quantidade: 2 unidades Sistema: madeira - alumínio da MC Murta Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: pivotante da marca "Maco", bicromatizada com de superfície na cor prata,manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Ve 1_16 e Ve 1_17  Quantidade: 2 unidades Sistema: madeira - alumínio da Gaulhofer Vidro: laminado incolor 4/14/3+3 Acabamento: madeira de pinho larício envernizada e alumínio lacado a branco RAL 9016 Ferragens: da marca "Maco", bicromatizada com tratamento de superfície na cor prata, múltiplos pontos de fecho, afinações tridimensionais, cremona de alavanca na folha passiva, sistema oscilo-batente, dispositivo de segurança contra falsa manobra e manete lacada a branco Ral 9016	Plantas de Localização dos Vãos Exteriores  Planta do Piso 1 1 : 200  Planta do Piso 0 1 : 200

minima

linea

ARQUITECTURA UNIPessoal, Lda

E-mail: geral@minimavm.pt

Rua da Alegria, 508 1.º - 4000-026, PORTO

REQUERENTE: F2B - Consultoria e Gestão, Lda

LOCAL: Rua das Amoreiras, n.º 79/83 - Lisboa

Resabilitação de Edifício

Mapa de Vãos Exteriores - Carpintaria Pré-Fabricada

Substituído por: 30 de Dezembro de 2011

Tel.: +351 225 104 560 Fax: +351 225 100 335 E-mail: geral@minimavm.pt

Substituído por: 30 de Dezembro de 2011

Código: 027

REVIT

Nº 344 - 2752675

1:200 e 1:30

E12

Este desenho é propriedade do autor, não podendo ser reproduzido nem copiado sem autorização expressa