
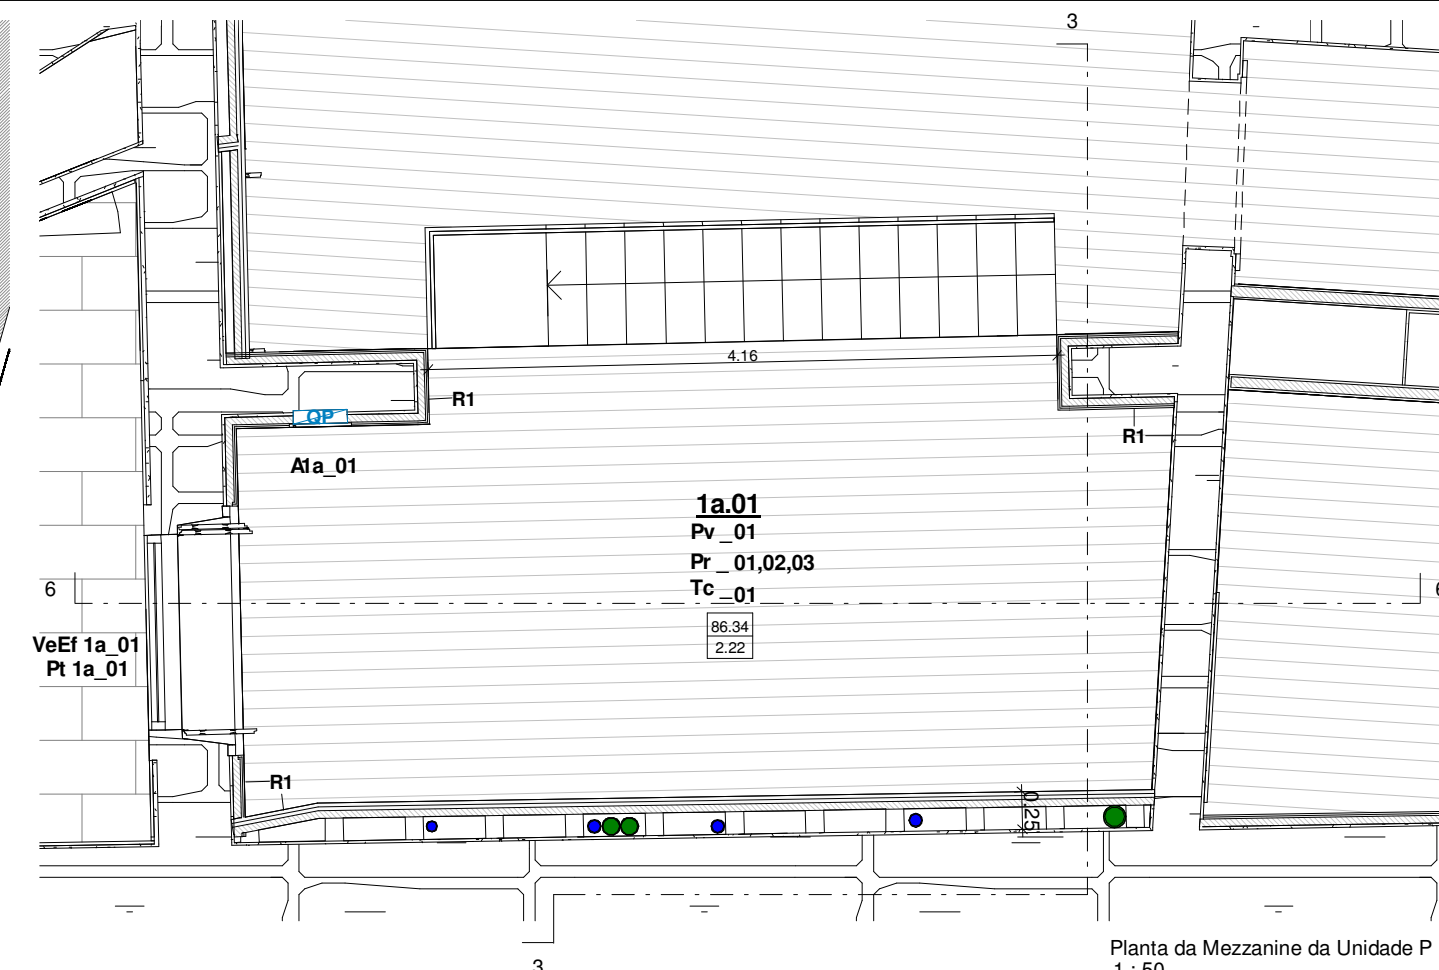


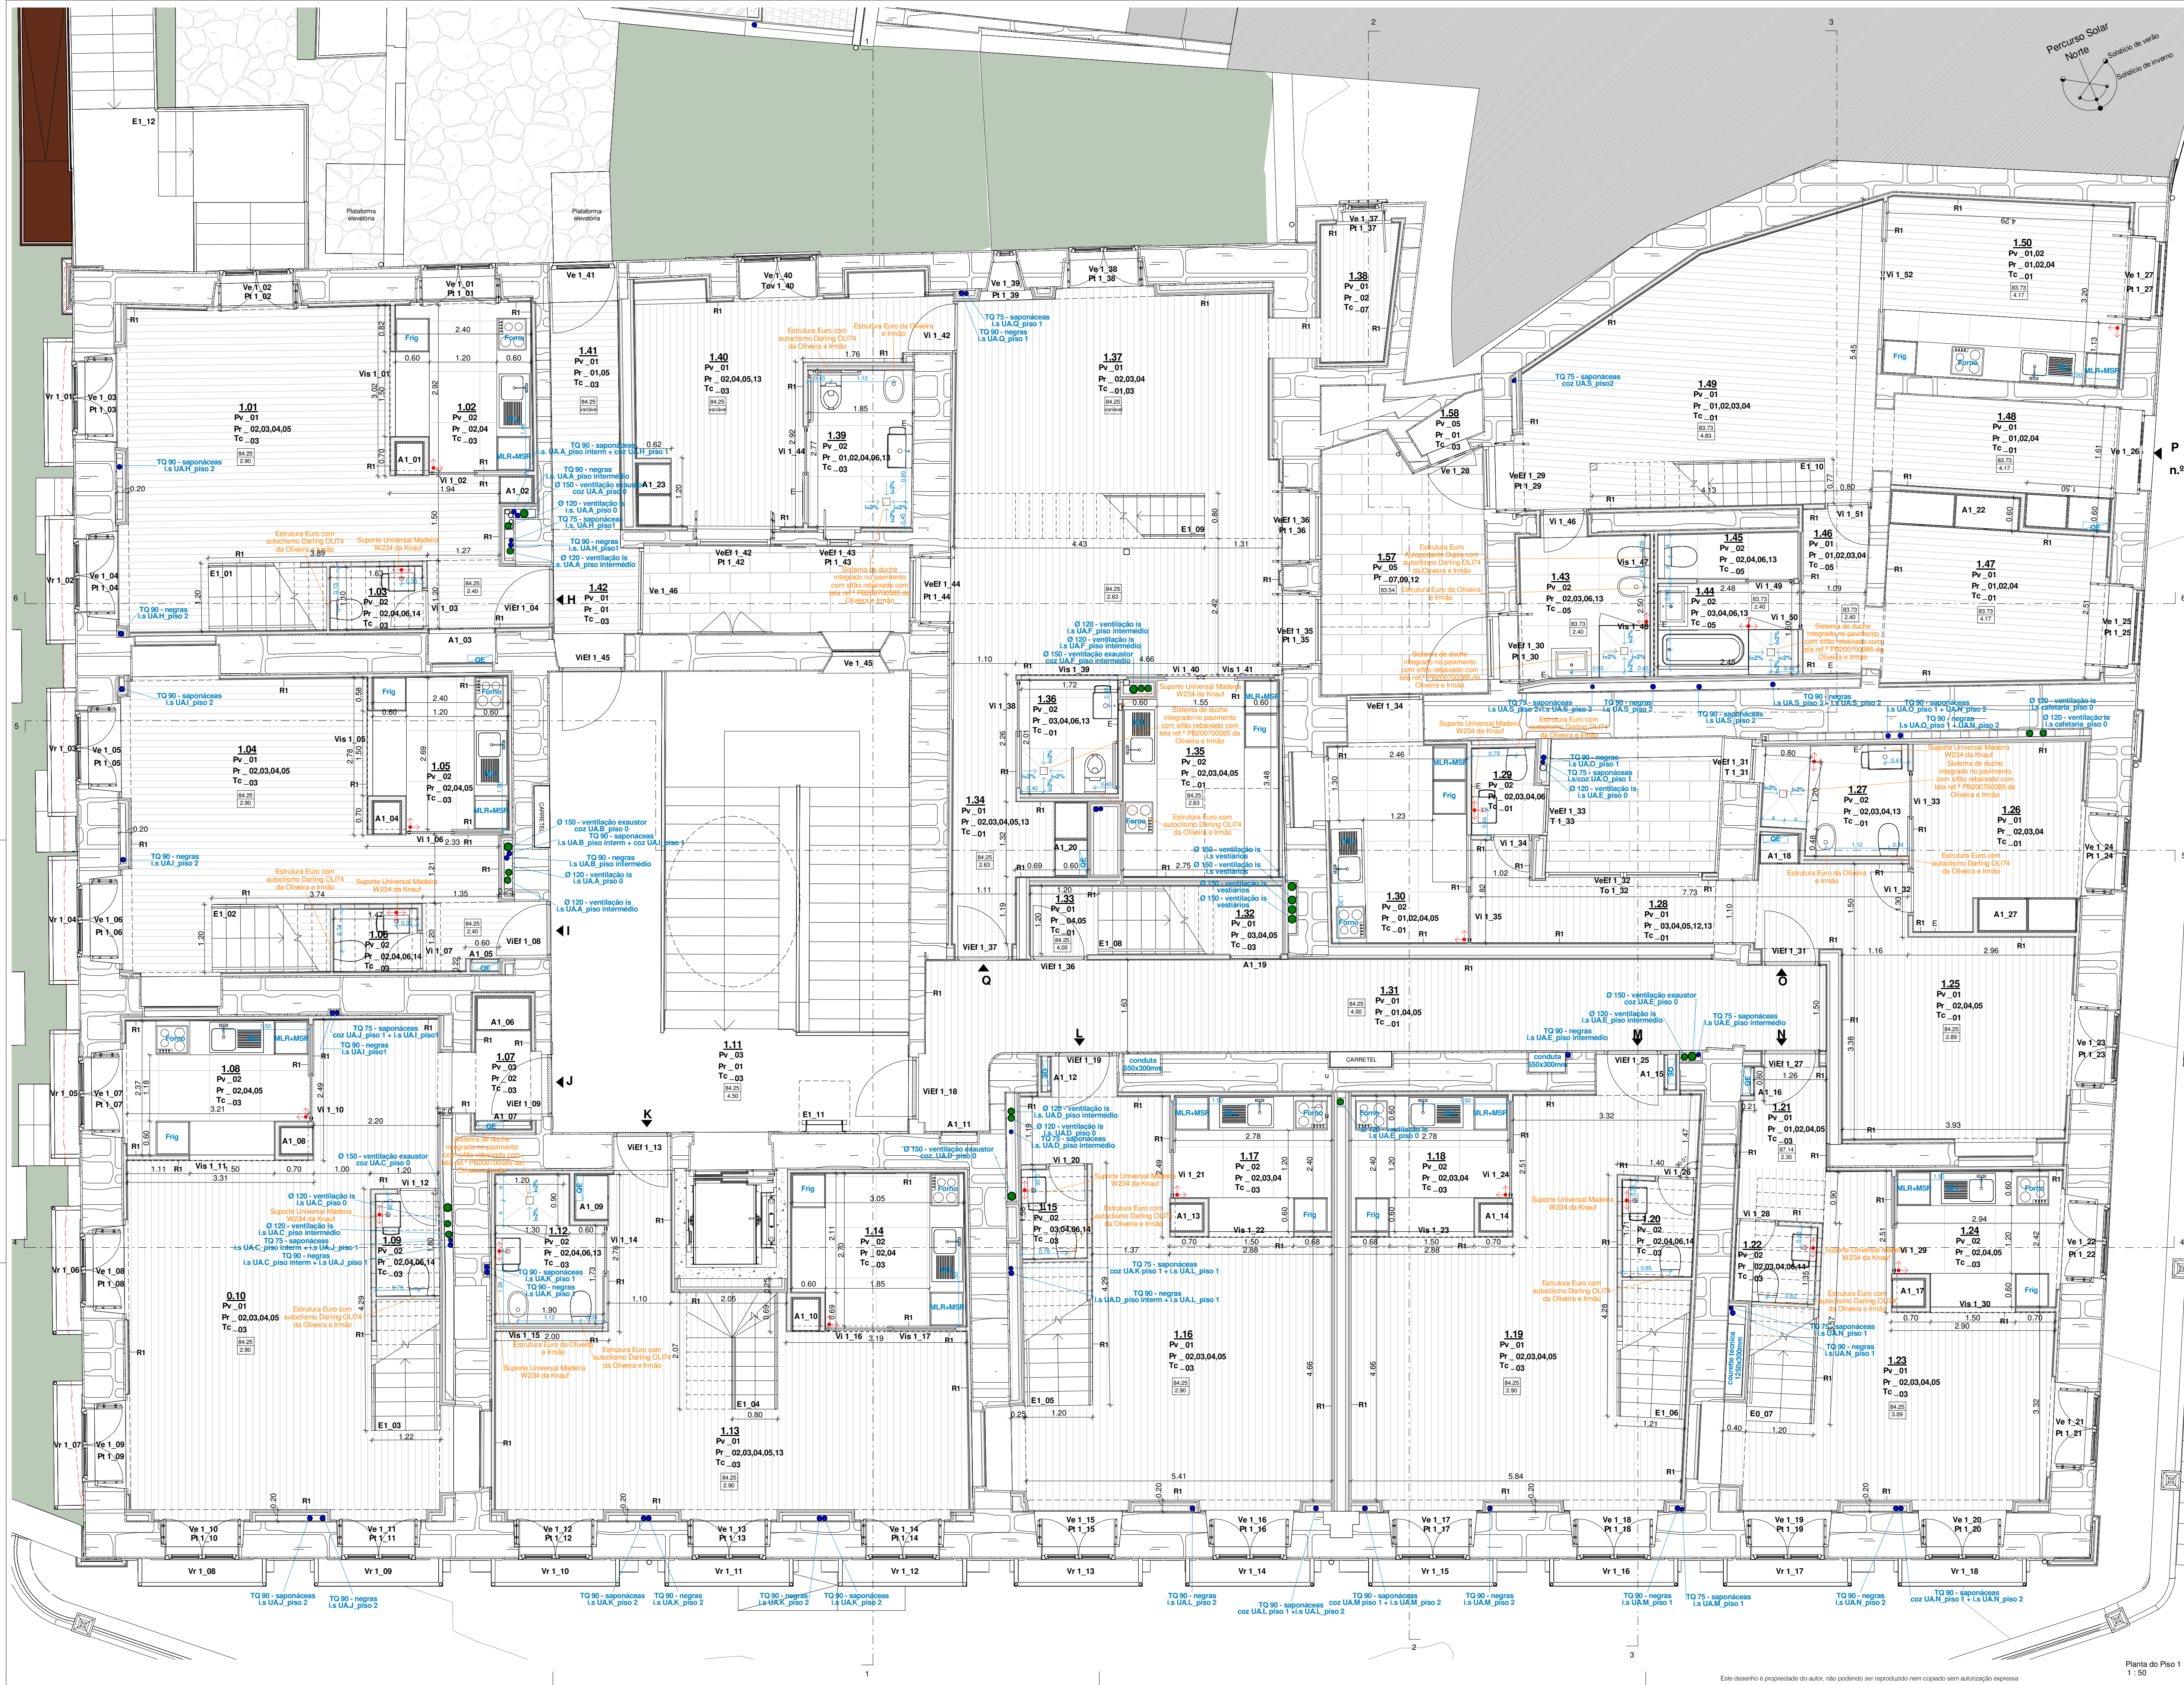

LEGENDA DE MATERIAIS

0.00	Código de compartimento	Simbologia:																																					
Pv_01	Acabamento de pavimento	Ve 0.00	Código de Vão exterior																																				
Pr_02	Acabamento de parede	Ves 0.00	Código de Vão exterior superior																																				
Tc_00	Acabamento de tecto	Vi 0.00	Código de Vão interior																																				
		Via 0.00	Código de Vão interior superior																																				
		VEI 0.00	Código de Vão interior estante ao fogo																																				
		P 0.00	Código de Porta																																				
		T 0.00	Código de Tela de Obscurecimento																																				
		To 0.00	Código de Tela de Obscurecimento aplicada no vidro </tr <tr><td></td><td></td><td>Tov 0.00</td><td>Código de Toldo</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>T 0.00</td><td>Código de Tela</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Vr 0.00</td><td>Código de Varanda</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>A 0.00</td><td>Código de Armário</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>E 0.00</td><td>Código de Escada</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>R 0.00</td><td>Código de Rodapé</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>L 0.00</td><td>Código de Lamberim</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Cl</td><td>Código de Clarabóia</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>E</td><td>Código de Espelho</td></tr>			Tov 0.00	Código de Toldo			T 0.00	Código de Tela			Vr 0.00	Código de Varanda			A 0.00	Código de Armário			E 0.00	Código de Escada			R 0.00	Código de Rodapé			L 0.00	Código de Lamberim			Cl	Código de Clarabóia			E	Código de Espelho
		Tov 0.00	Código de Toldo																																				
		T 0.00	Código de Tela																																				
		Vr 0.00	Código de Varanda																																				
		A 0.00	Código de Armário																																				
		E 0.00	Código de Escada																																				
		R 0.00	Código de Rodapé																																				
		L 0.00	Código de Lamberim																																				
		Cl	Código de Clarabóia																																				
		E	Código de Espelho																																				

Pavimentos (Pv) :

- 01 Solho de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, machado lateralmente e nos topos, com comprimento de 220x11cm, 260x11cm e 300x11cm, largura variável entre 11 e 21 cm e espessura de 2,6 cm, aplicado com junta aberta de 5 mm e topos desencostados, envernizado
- 02 Porcelanato de 90x90 cm ref. Bluestone Tabac retificado da Revigres
- 03 Lajeado de Granito existente a manter
- 04 Lajeado de Granito existente a remover e a reaplicar à cota final do pavimento
- 05 Lajeado de Granito novo semelhante ao existente
- 06 Estrutura metálica com Chapa metalizada de 3 mm de espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem
- 07 Grelha de enlameamento
- 08 Salbro estabilizado com resina epóxica
- 09 Existente a manter
- 10 Chapa metalizada de 10 mm de espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem
- 11 Chapa de Aço Corten de 2 mm de espessura

Paredes (Pr) :

- 01 Estuque pintado a branco
- 02 Forras de paredes existentes: Sistema W620.es (46-2x12,5) da Knauf com duas placas Diamant DFH1 de 12,5 mm
- 03 Couretes: Sistema K251.es-A1 (46-2x25) da Knauf com duas placas Diamant DFH1 de 12,5 mm
- 04 Paredes divisorias de compartimentos: Sistema W111 (15-70x15) da Knauf com placa Diamant DFH1 de 15 mm
- 05 Paredes divisorias entre unidades de alojamento e zonas comuns: Sistema W115 (2x12,5-48+ cx ar + 48-2x12,5) da Knauf com duas placas Diamant DFH1 de 12,5 mm
- 06 Porcelanato de 90x90 cm ref. Bluestone Tabac retificado da Revigres
- 07 Chapa de Zinco pré-patinado antracite aplicado com o sistema de junta agrafada
- 08 Estrutura metálica com Chapa metalizada de 3 mm de espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem
- 09 Reboco de Areia e Cal pintado à cor branco RAL 9010
- 10 Granito aparente existente a manter com juntas preenchidas a Argamassa de Areia e Cal
- 11 Vidro incolor de 8 mm de espessura
- 12 Paredes exteriores: Sistema Aquapanel Outdoor (12,5-50+ ... +48-15) com placa Aquapanel Outdoor de 12,5 mm, com rede acrílica e barramento REV CAL da Weber pelo exterior e interior com placa Diamant DFH1 de 15 mm, rede acrílica e barramento geral pintado a branco
- 13 Paredes divisorias de compartimentos: Sistema W625 (15-48) da Knauf com placa Diamant DFH1 de 15 mm
- 14 Paredes divisorias de compartimentos: Sistema W625 (15-48) da Knauf com placa Diamant DFH1 de 15 mm
- 15 Tipo de maçã existente a manter e recuperar com argamassa de Areia e Cal
- 16 Vidro incolor temperado de 10 mm de espessura

Tectos (Tc) :

- 01 Sistema D113 (27-15-15) da Knauf com duas placas Diamant DFH1 de 15 mm
- 02 Sistema K224 RF120 (27-25-25) da Knauf com duas placas Fireboard de 25 mm
- 03 Sistema D113 da Knauf com placa Diamant DFH1 de 15 mm
- 04 Sistema D113 (27-12,5) da Knauf com placa Aquapanel Outdoor de 12,5 mm com rede acrílica e barramento REV CAL da Weber
- 05 Placa Diamant DFH1 de 15 mm da Knauf
- 06 Sistema W111 (15-70x15) da Knauf com placa Diamant DFH1 de 15 mm
- 07 Granito aparente existente a manter e recuperar
- 08 Estrutura metálica com Chapa metalizada de 3 mm de espessura revestida a Chapa de Latão oxidado de 1,5 mm de espessura, protegido com cera virgem

Rodapés e Lamberis (R, L) :

- R1 Fita de Latão oxidado 50x1,5 mm, protegido com cera virgem
- R2 Granito aparente existente a manter
- L1 Azulejo recuperado da demolição

Infraestruturas:

- Instalações Hidráulicas - Tubos de Queda
- Instalações Mecânicas - Tubos de Ventilação e de Exaustão

ESCADAS:

ED_01, ED_04, ED_08, ED_15, E1_04, E1_09, E1_10 e E2_01

Cobertores e Espelhos - Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 3,5 cm de espessura, envernizado

Guarda - tubular em tubular de 26,9 mm de diâmetro e prumos e guarda inferior em varão de 18 mm, pintados a preto mate

Corrimão de parede - Suporte de corrimão em Aço Inox com corrimão de Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 38 mm de diâmetro, envernizado

Rodapé - Fita de Latão Oxidado 50x1,5 mm, protegido com cera virgem

ED_02, ED_03, ED_05, ED_06, ED_07, ED_09, ED_12, ED_13, ED_14, ED_18, ED_19 e Eda_03

Cobertores e Espelhos - Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 3,5 cm de espessura, envernizado

Guarda - tubular em tubular de 26,9 mm de diâmetro e prumos e guarda inferior em varão de 18 mm, pintados a preto mate

Corrimão de parede - Suporte de corrimão em Aço Inox com corrimão de Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 38 mm de diâmetro, envernizado

Rodapé - Fita de Latão Oxidado 50x1,5 mm, protegido com cera virgem

Eda_02

Cobertores e Espelhos (só no 1º lance) - Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 3,5 cm de espessura, envernizado

Guarda - tubular em tubular de 26,9 mm de diâmetro e prumos e guarda inferior em varão de 18 mm, pintados a preto mate

Corrimão de parede - Suporte de corrimão em Aço Inox com corrimão de Madeira de Pinho Nacional de 1" tratado em duplo vácuo incolor, com 38 mm de diâmetro, envernizado

Rodapé - Fita de Latão Oxidado 50x1,5 mm, protegido com cera virgem

Ed_10 e Ed_11

Cobertores e Espelhos - Granito existente a manter

Guarda - existente a recuperar

Eda_01 e E1_12

Cobertores e Espelhos - Granito existente a manter

Guarda - Aço metalizado a quente

Ed_22 e Ed_23

Cobertores e Espelhos - Granito existente a manter

Ed_24

Cobertores e Espelhos - Granito a reproduzir de acordo com o modelo das escadas do mesmo tipo existentes

E1_11

Escada vertical de acesso à cobertura

minima REQUERENTE: ALPHAVILLE PARTICIPAÇÕES - URBANISMO, S.A

LOCAL: Rua da Porta do Sol n.º 2, Travessa da Rua Chã n.º 31 e 41 e Rua de Saravia de Carvalho n.º 89, 83 e 100 - Porto

ARQUITECTURA **linea** Edifício A - Planta do Piso 1 e Planta da Mezzanine

Substituído por: 039 REVIT Nº 344 - 27/03/2012

Escala: 1:50

Planta do Piso 1 1:50