

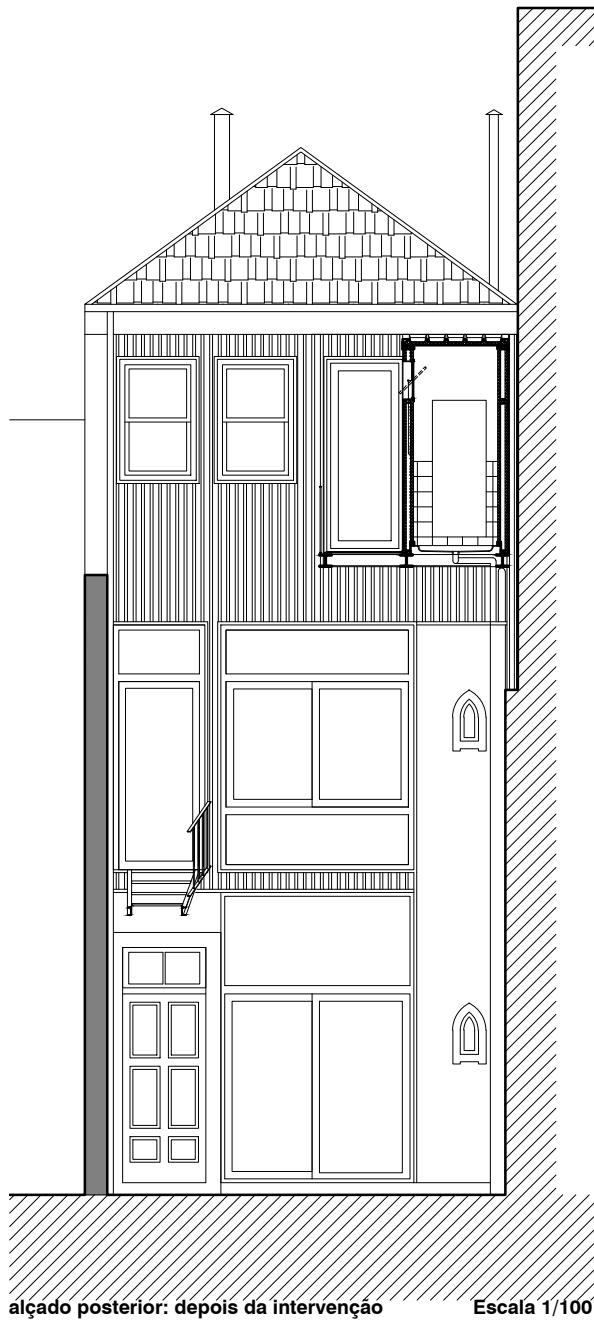
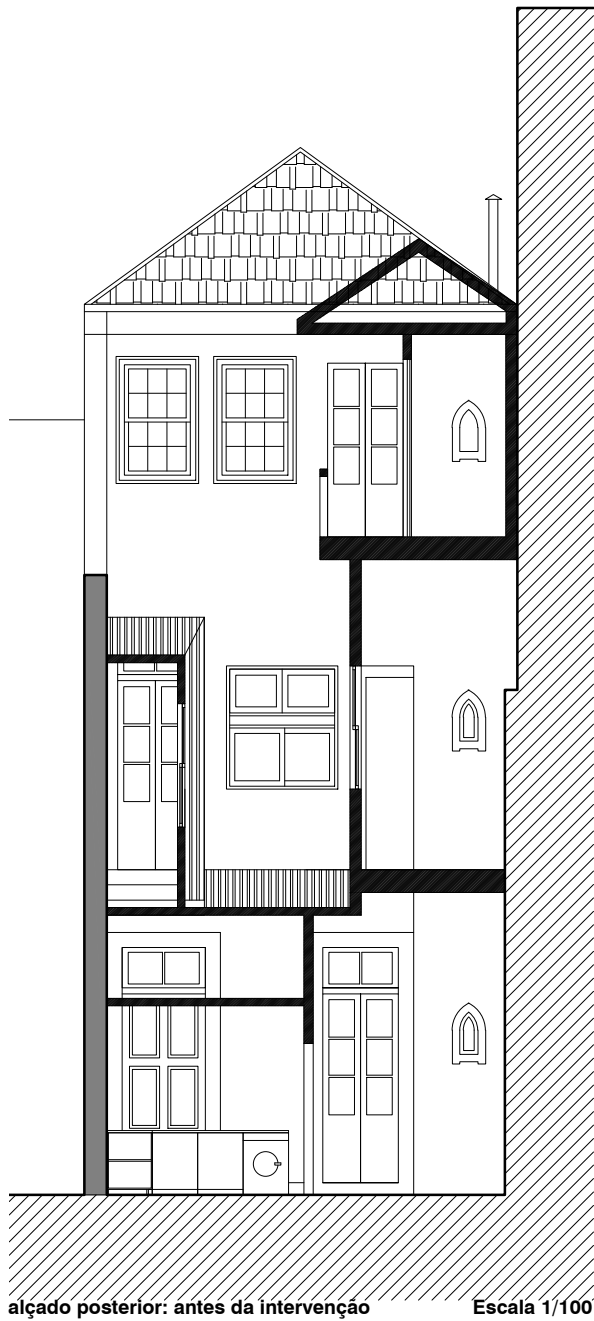


Este desenho é propriedade dos autores, não podendo ser reproduzido nem copiado sem autorização expressa.

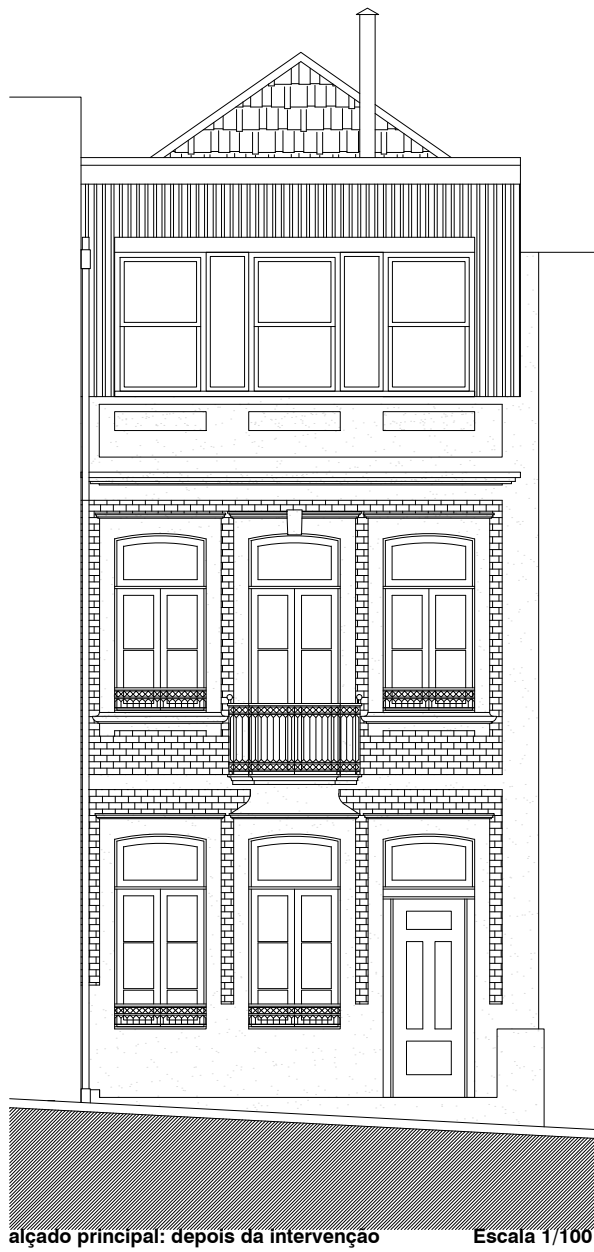

- 1 limpeza das molduras em granito com jacto de água
- 2 restauro do azulejo original com substituição de elementos degradados por novos executados de acordo com o modelo original e impermeabilização das juntas
- 3 recuperação dos gradeamentos em ferro e dos corrimãos em madeira
- 4 recuperação das caixilharias em madeira
- 5 tubo de queda em zinco nº 14
- 6 caixilharia em PVC branco com vidro duplo
- 7 estore exterior de recolher com lâminas orientáveis
- 8 sistema ventilado de fachada composto por placas onduladas impermeabilizantes fixadas em ripado de madeira e isolamento térmico com painéis de lã de rocha de alta densidade

- 9 cornija em madeira de castanho executada com o desenho original
- 10 telha cerâmica marselha: substituição integral da telha, aplicação de sub telha e isolamento térmico com 8cm de espessura.
- 11 chaminé em zinco nº 14
- 12 rufo em zinco nº 14 de remate da placa ondulada e da caixilharia em PVC
- 13 argamassa de cal hidráulica e saibro
- 14 passadiço metálico assente em perfis de aço galvanizado
- 15 painel em chapa galvanizada lacada com isolamento térmico rígido

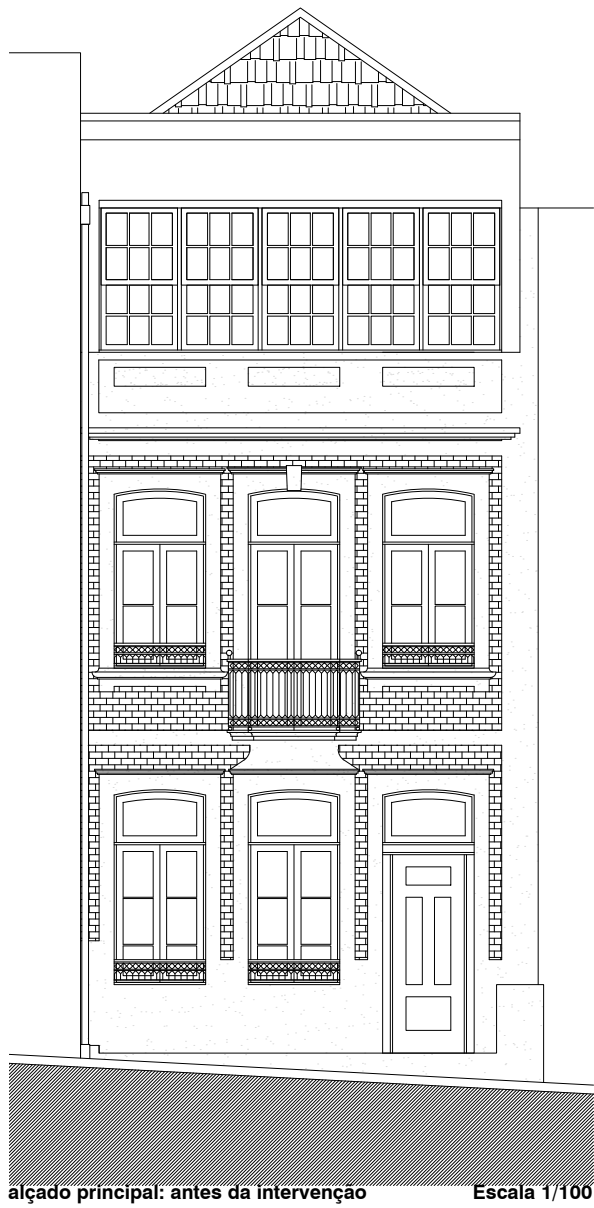